




Spannung mit Instrument 33k Ω /V (6V-Bereich) gegen Masse in Stellung U gemessen, ohne Signal und Lautstärkeregler zugekehrt.
Use an instrument with an internal resistance of 33,000 ohms/V (6V-measuring range) with reference to ground. Receiver should be in condition of FM-reception, no signal received, sound turned off.
Tension mesurée avec un instrument de 33k Ω m/V (portée 6V de son cadran) contre la masse du châssis. Pendant la mesure, il ne faut pas recevoir un signal et la contrôle de volume doit être réglé sur 0.

Ruhestrom der Endstufe 8mA; zur Einstellung R46 erst auf Anschlag, so daß Ruhestrom 0 und der Gesamtstrom minimal wird. Dann Regler so einstellen, daß sich der Gesamtstrom um 8mA vergrößert.
The steady current is measured, while no signal is received and with sound turned off. Rotate R46 from its left stop (steady current 0 v.) in a clockwise direction, until the total current reaches 8mA.
Pour mesurer le courant permanent, il ne faut pas recevoir un signal et tourner le contrôle de volume sur 0. R46 est réglé de sa position droite vers la gauche jusqu'à augmenter la consommation totale de courant à une valeur de 8mA.

LOEWE OPTA
„Loewe T49“
Artikel-Nr. 92 349

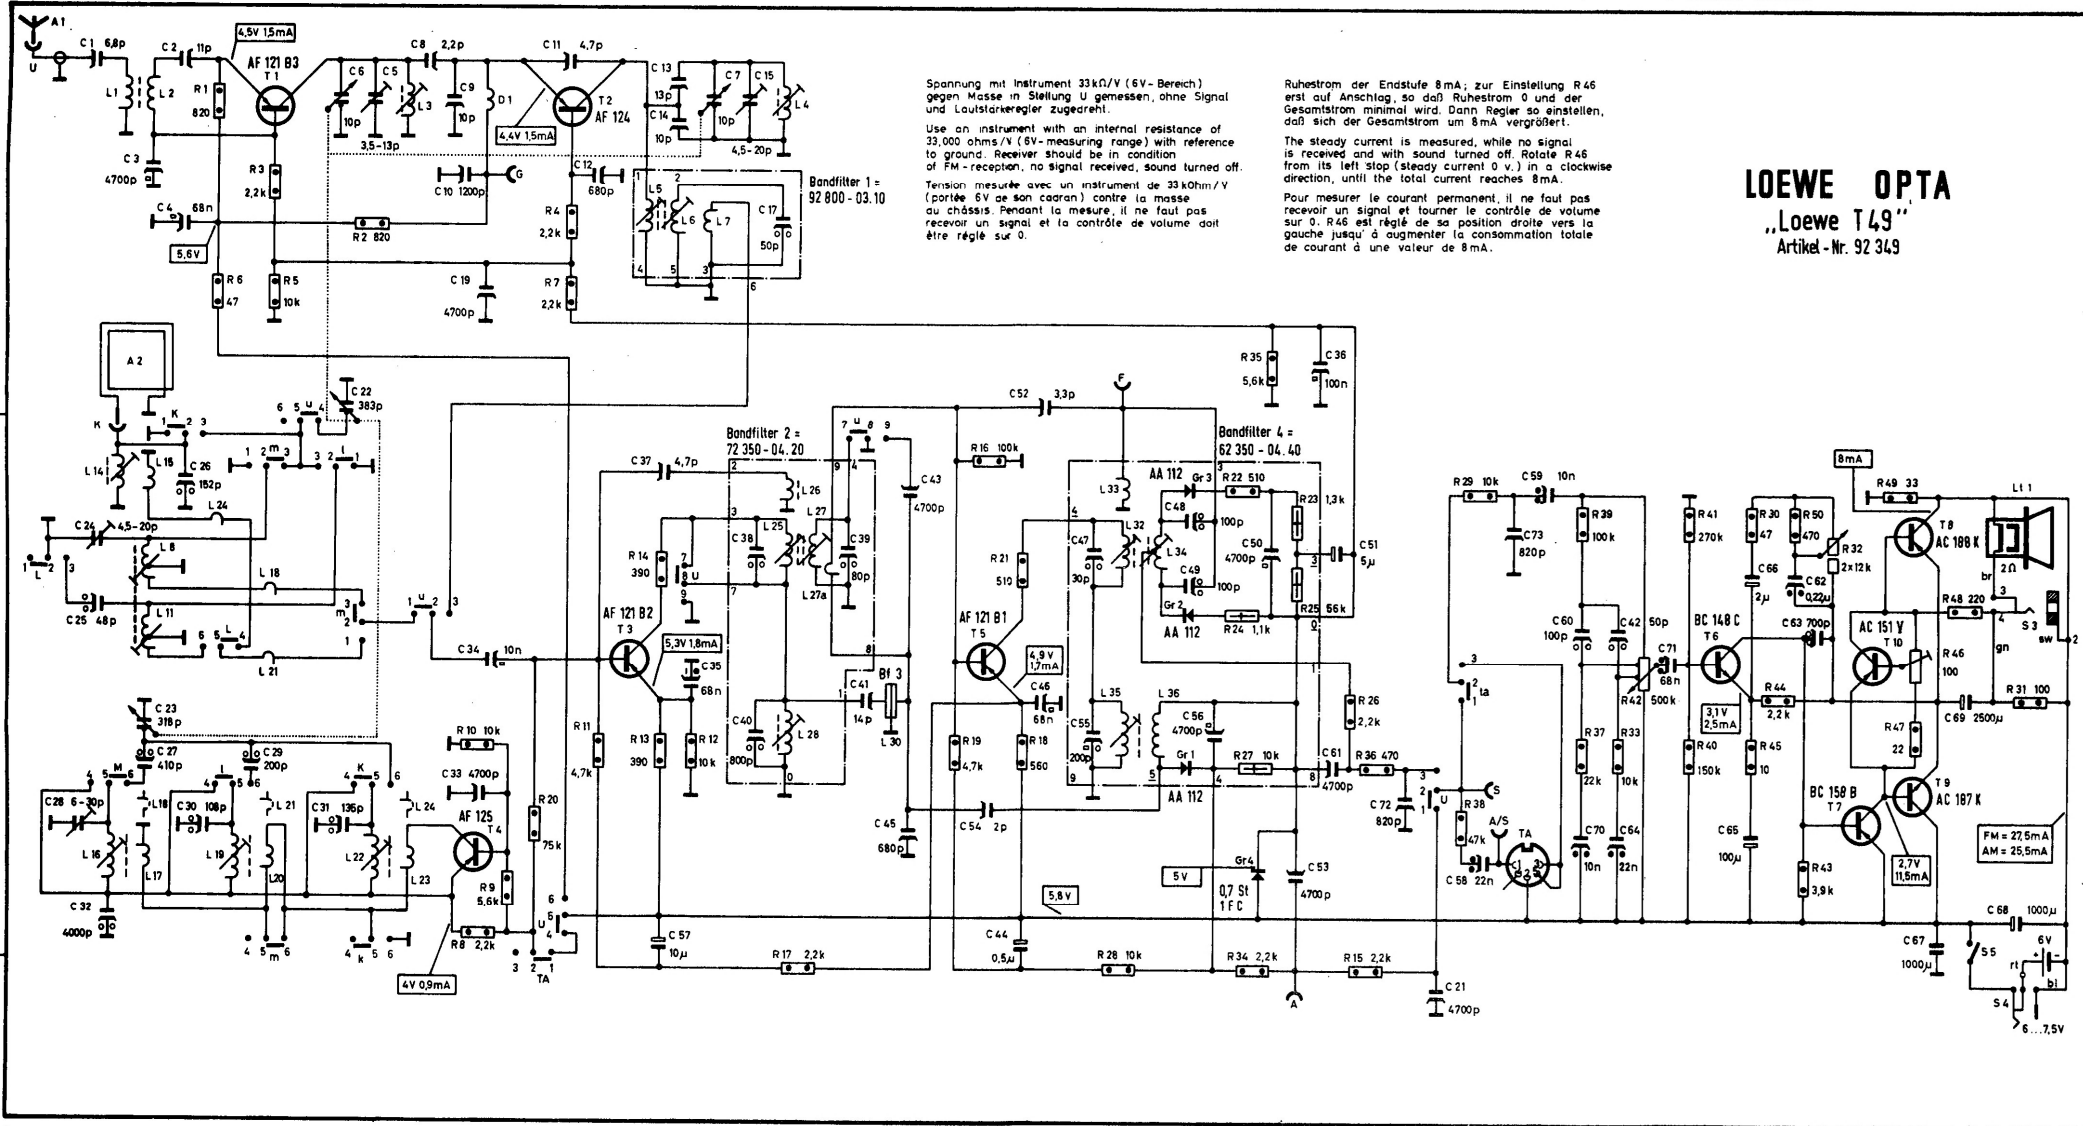