


SERVICE NOTES

RADIO

2127A/69X

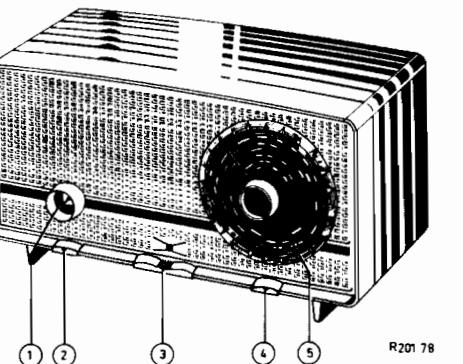

R20178

<u>Controls</u>	<u>Bediening</u>	<u>Bedienung</u>	<u>Commande</u>	<u>Mandos</u>
Volume control	1 Volumeregelaar	Lautstärkeregler	Reg. d'intensité	1 Reg. de volumen
Tone switch	2 Toonschakelaar	Toonschalter	Comm. de tonalité	2 Conn. de tono
Wave range switch	3 Golfgebiedschakelaar	Wellenbereichschalter	Comm. des gammes	3 Conn. de márgenes
Mains switch	4 Netschakelaar	Netzschalter	Comm. de réseau	4 Conn. de red
Tuning	5 Afstemming	Abstimmung	Syntonisation	5 Sintonía

<u>SPECIFICATION</u>	<u>SPECIFICATIE</u>	<u>SPEZIFIKATION</u>	<u>SPECIFICATION</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Loudspeaker	AD 1400W (3Ω)	Luidspreker	Haut-parleur	Altavoz
I.F.	452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM)	M.F.	Z.F.	F.I.
Mains voltages	110 - 127 - 220 V	Netspanningen	Netzspannungen	Tensiones de red
Consumption	40 W	Verbruik	Verbrauch	Consumo
Dimensions	300x156x140 mm 113/4x61/8x51/2inch	Afmetingen	Abmessungen	Dimensiones
			Dimensions	
			300x156x140 mm 113/4x61/8x51/2inch	


Wave ranges - Golfgebieden - Wellenbereiche - Gammes d'ondes - Márgenes de ondas


F.M. -	F.M. -	U.K.W. -	F.M. -	3 -	3,43 m	(100 - 87,5 Mc/s)
M.W. -	M.G. -	M.W. -	P.O. -	186 -	580 m	(1612 - 517 kc/s)
L.W. -	L.G. -	L.W. -	G.O. -	1050 -	2000 m	(285 - 150 kc/s)

Valves - Buizen - Röhren - Tubes - Válvulas


B1	ECC85	B3	EP89	B5	UL84
B2	EC881	B4	UABC80	B6	UY85
L1	8045D/00	(6,3 V / 0,32 A)			

SERVICE INFORMATION

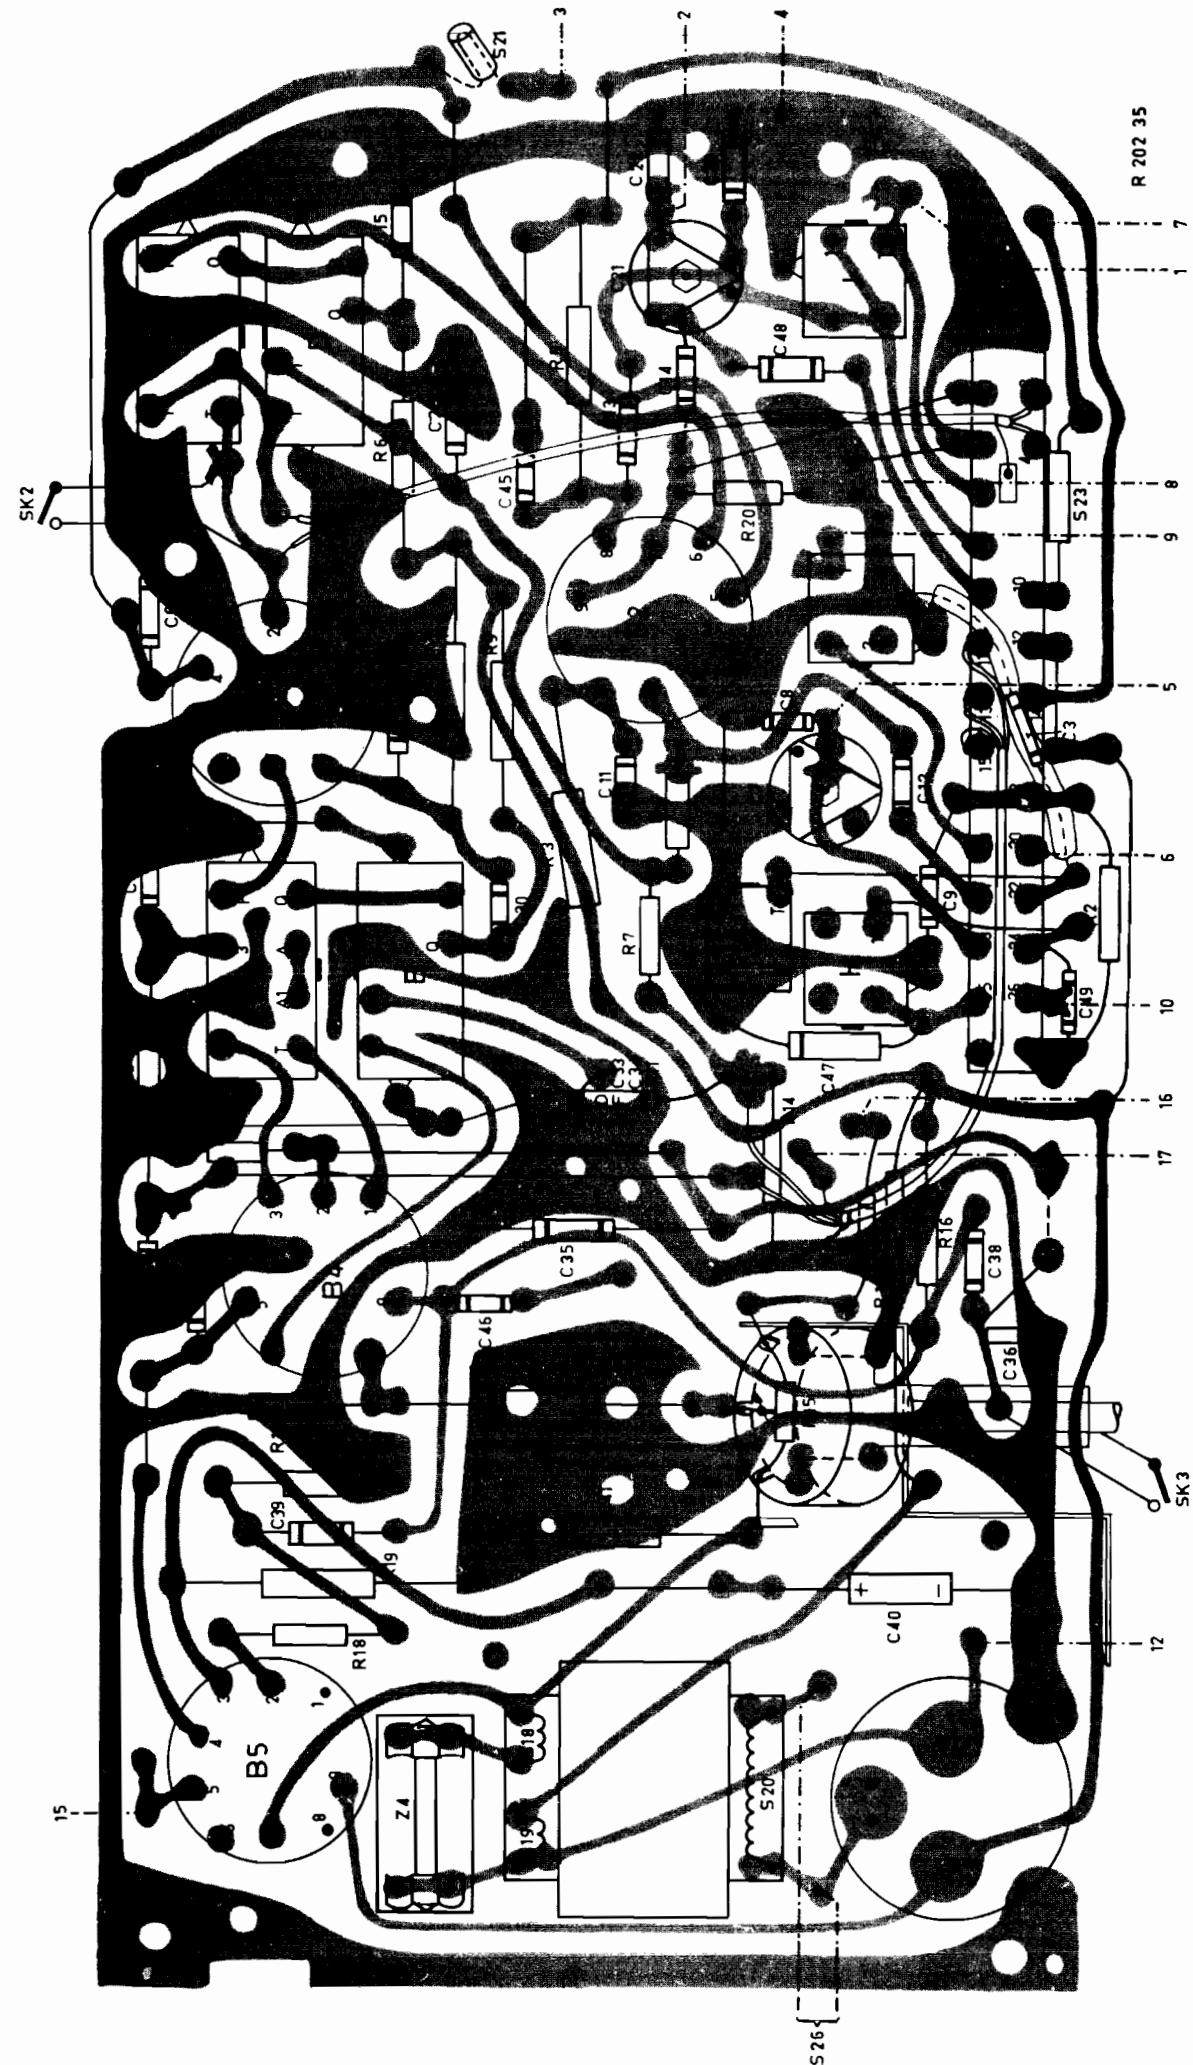


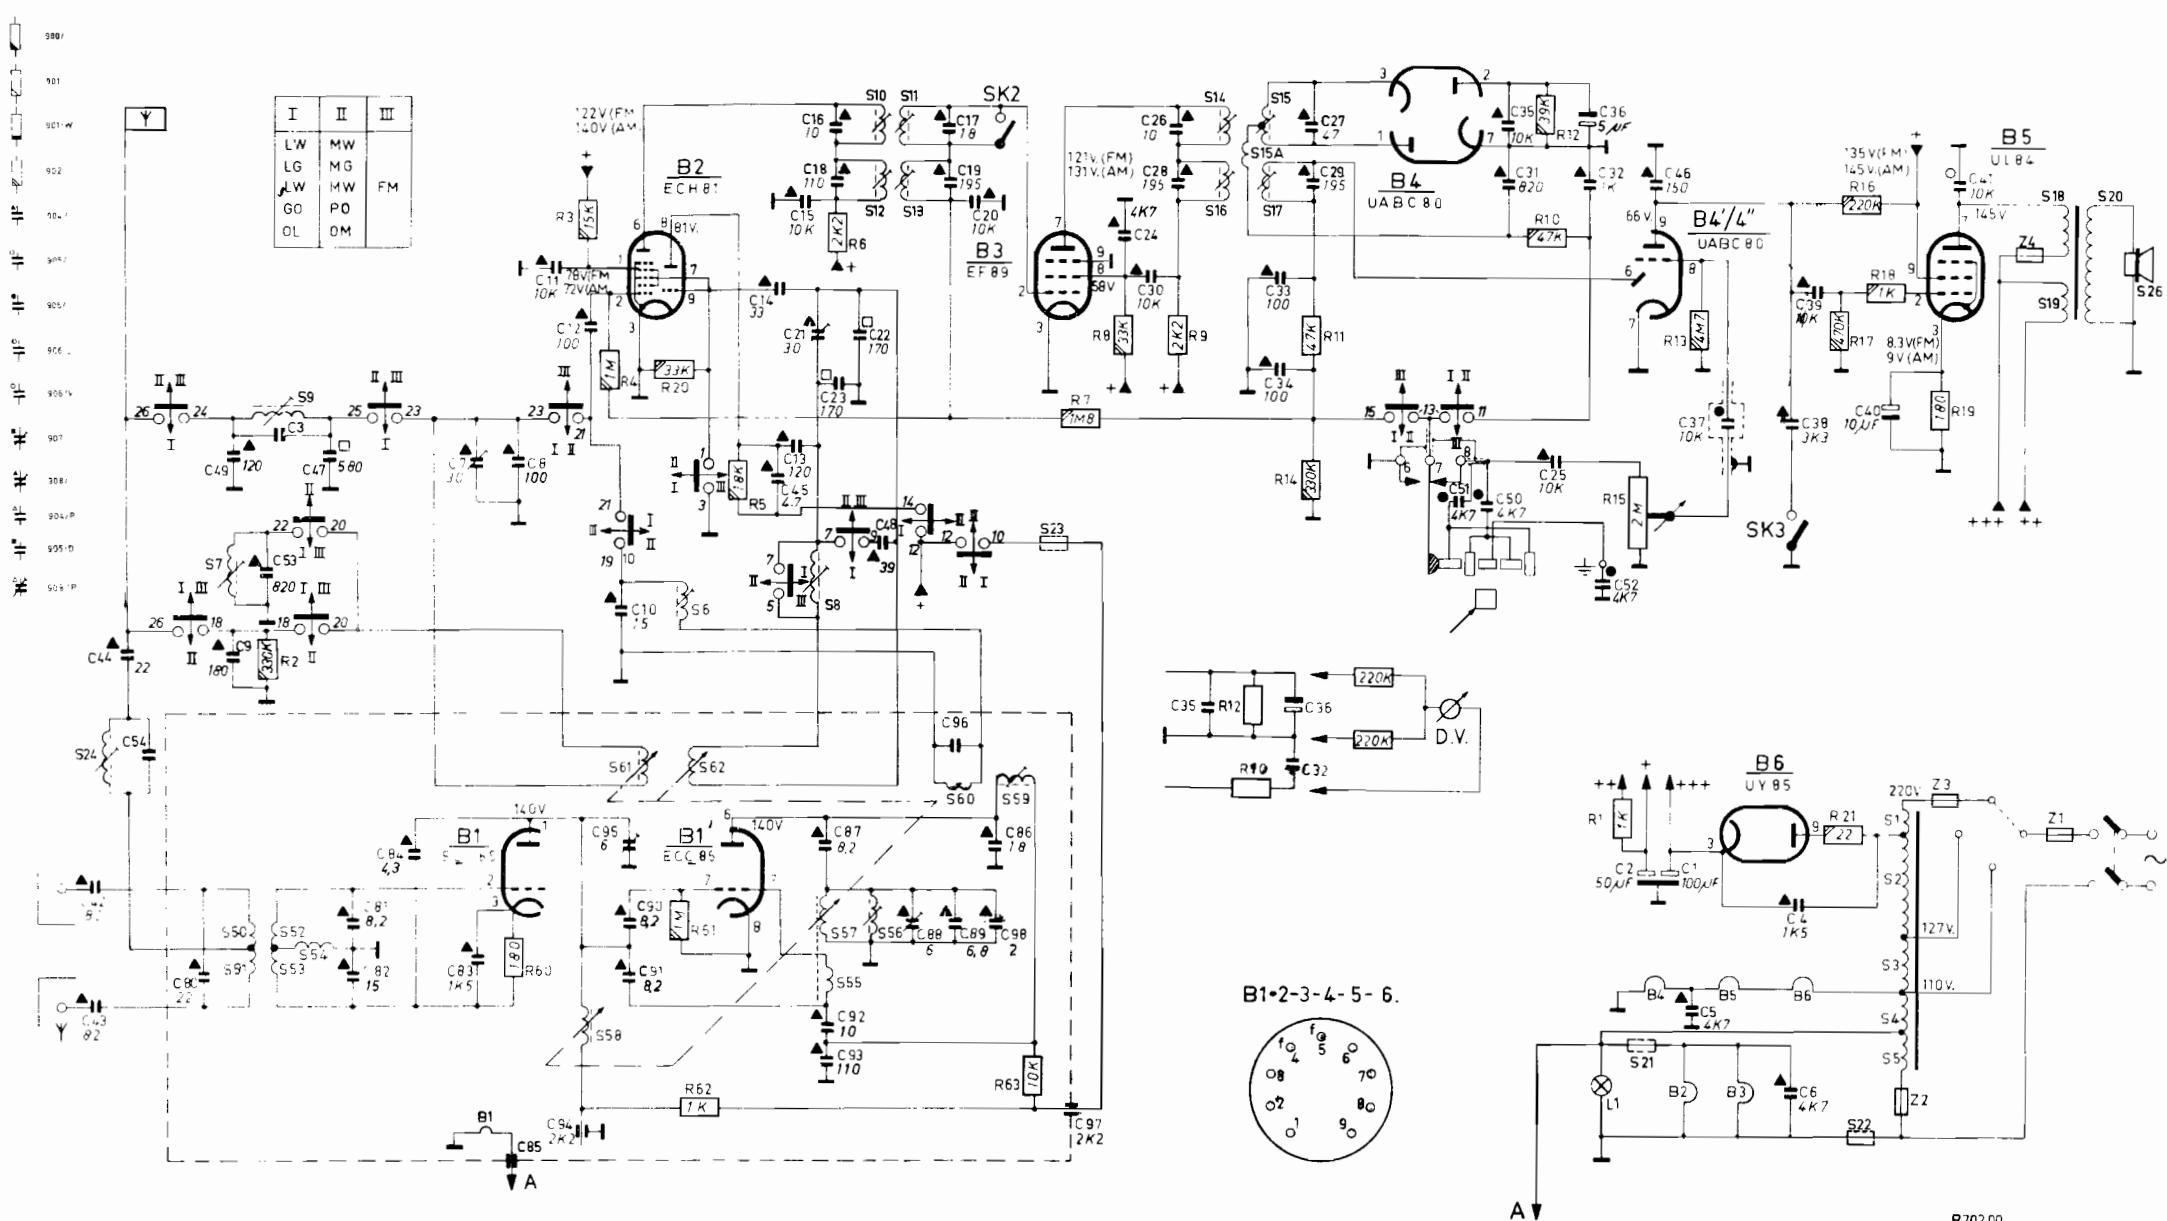


B1-2-3-4- 5-

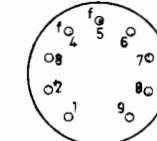

8783.00

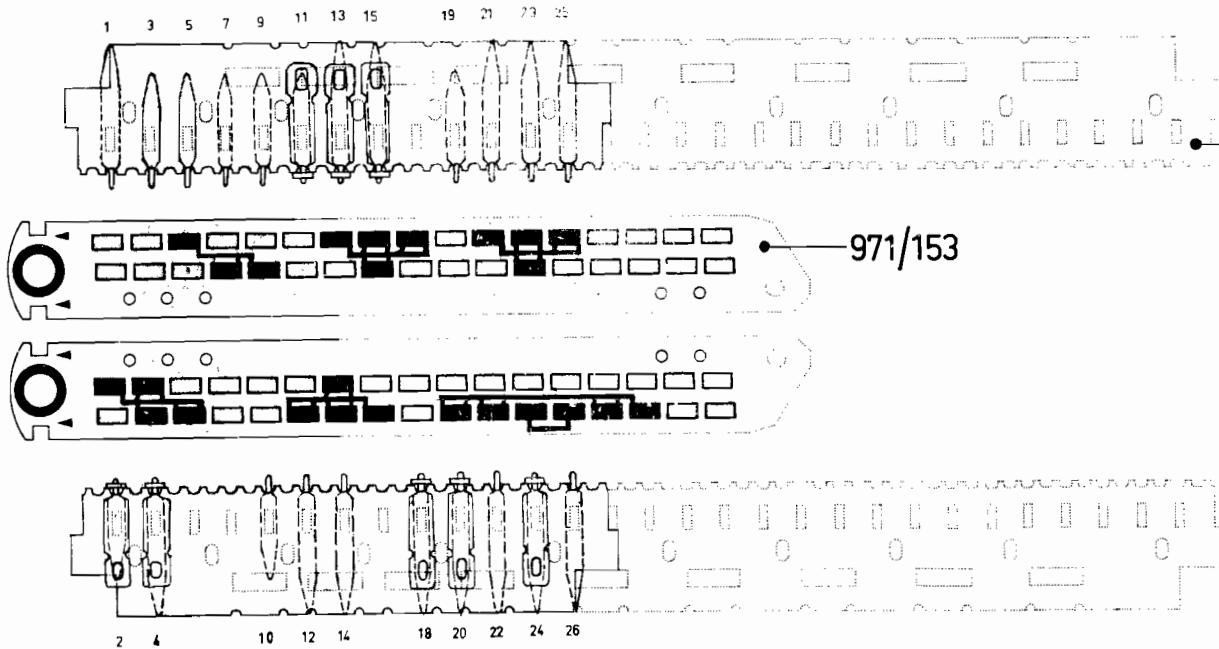

-971/160

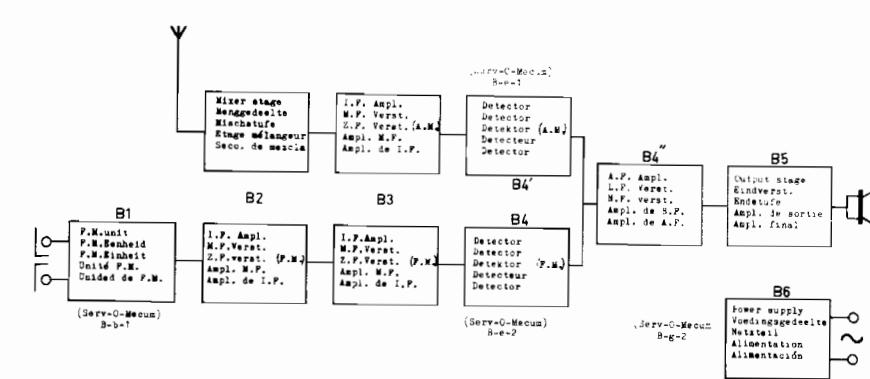

Serv - O - Mecum	Wave range	Tuning unit	Signal	Trim	Output
E-a-1	Golfgebied	Afstemmeenheid	Signaal	Afregelen	Output
E-a-2	Wellenbereich	Abstimmleinheit	Signal	Abgleichen	Ausgangsspannung
E-a-3	Gamme d'onde	Unité Synt.	Signal	Régler	Tension de sortie
	Margen de onda	Unidad de sintonía	Señal	Ajústese	Tensión de salida
I.F. M.F. ZF	M.W. M.G. MW	P.O. O.N.	Min.	452 kc/s via 33.000 pF - g1B1	S17, S16 S13, S12
			Max.	508 kc/s	C21
	M.W. M.G. MW	P.O. O.N.	Tune, Afstemmen Abstimmen Syntoniser, Sintonía	1450 kc/s	C7
R.F. circuits H.F. kringen HF Kreise Circuits de H.F. Circuitos de R.F.	L.W. L.G. LW G.O. D.L.		on trim point op trimpunkt auf Trimpunkt au point de réglage en punta de ajuste	170 kc/s	S8
			Tune, Afstemmen Abstimmen Syntoniser, Sintonía	250 kc/s	S7
			Tune at 170kc/s Afstemmen op 170 Hz Abstimmen auf 170 Hz Syntoniser à 170 Hz Sintonía a 170 Hz	1090 kc/s	S9
I.F. M.F. ZF	F.M. F.M. UKW	100 Mc/s	10,7 Mc/s via 1500 pF - g1B3	S14, S15*	Max. D.V. O.V. D.V.
M.F. F.I.	F.M. M.F.		10,7 Mc/s via 1500 pF - g1B2	S10, S11**	Max. D.V.
			10,7 Mc/s via 1500 pF ↓	S6, S59	Max. D.V.
R.F. circuits H.F. kringen HF Kreise Circuits H.F. Circuitos de R.F.	F.M. F.M. UKW	87,5 Mc/s	21,85 Mc/s	S56, C95	
	F.M. F.M. F.M.	100 Mc/s	25 Mc/s	C88	Max. D.V.
	M.F.	94 Mc/s	23,5 Mc/s	S57, C95	

Unless otherwise stated, all signals are applied to the aerial socket via a dummy aerial.
For F.M. alignment use unmodulated signals only.

Trimming is done with the aid of an A.M. service oscillator.

Indien niet anders aangegeven worden alle signalen aan de antennenbus via een kunstantenne toegevoerd.
Bij het afregelen van het F.M.-deel zijn de toegevoerde signalen ongemoduleerd.

Het afregelen geschiedt met behulp van een A.M.-Service-oscillator.

S'il n'y a rien d'indiqué d'autre, tous les signaux sont appliqués à la douille d'antenne par l'intermédiaire d'un antenne fictive.

Au réglage de la partie F.M. les signaux appliqués sont non-modulés.

Le réglage se fait à l'aide d'un oscillateur Service A.M.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Signale über eine Kunstantenne den Antennenbuchsen zugeführt.
Beim Abgleich des FM-Teils sind die zugeführten Signale unmoduliert.

Abgleichen mit Hilfe eines AM-Service-Oscillators.


Si no indicado de otra manera, todas las señales son aplicadas a la hembrilla de antena a través de una antena artificial.

Ajustando la sección de F.M. las señales aplicadas son sin modular.

El ajuste se efectúa por medio de un oscilador de A.M. de servicio.

* Connect the diodevoltmeter (D.V.) via two resistors of 0.22 MΩ (1 %) (see circuit diagram).
Diodevoltmeter (D.V.) aansluiten via twee weerstanden van 0.22 MΩ (1 %) (zie principeschema).
Connecter le voltmètre à diode (D.V.) à travers deux résistances de 0.22 MΩ (1 %) (voir le schéma de principe).
Diodenvoltmeter (D.V.) über zwei Widerstände von 0.22 MΩ (1 %) anschliessen (siehe Prinzipschaltung).
Conéctese el voltímetro de diodo (D.V.) a través de dos resistencias de 0.22 MΩ (1 %) (véase el esquema de principio).

** Remove the two resistors of 0.22 MΩ, and connect the D.V. across C36 in serie with 0.1 MΩ.
De weerstanden van 0.22 MΩ verwijderen en de D.V. weer aansluiten over C36 in serie met 0.1 MΩ.
Enlever les résistances de 0.22 MΩ et connecter le D.V. à nouveau sur C36 en série avec 0.1 MΩ.
Retírense las resistencias de 0.22 MΩ y conectese de nuevo el D.V. a través de C36 en serie con 0.1 MΩ.

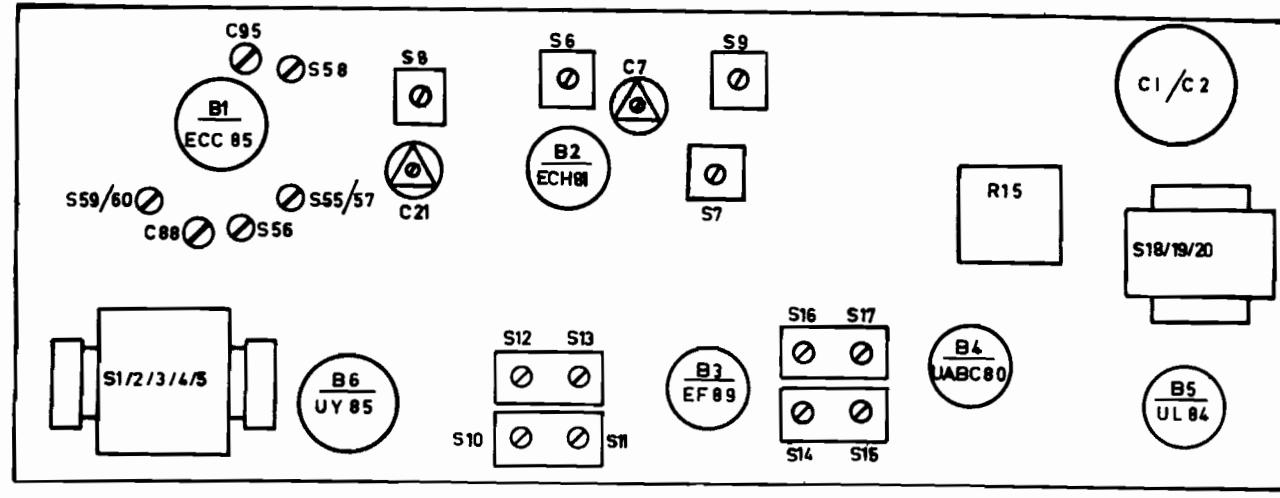

R186 88A

Replacement of aerial and oscillator coil A.M.

When replacing the A.M. aerial and the oscillator coil S61 and S62 the cores should be completely in the coil, so the tuning spindle should be turned anticlockwise against the stop. The coil bush is fixed to the F.M. tuner by means of two screws. The cores should be pressed entirely into the coil and the leads should be soldered. Afterwards readjust the trimmers as indicated in the table for trimming.

Vervanging antenne- en oscillatorspoel A.M.

Bij het vervangen van de A.M.-antenne- en oscillatorspoel S61 en S62 dienen de kernen zich geheel in de spoel te bevinden, dus aafstems linksom gedraaid tot tegen de stuit. De spoelbus wordt aan de F.M.-eenheid met twee schroeven bevestigd, de kernen geheel in de spoel gedrukt en de draden vastgesoldeerd. Daarna dient men de trimmers bij te regelen zoals aangegeven in de trimtafel.

Remplacement de l'antenne et la bobine oscillatrice A.M.


En remplaçant la boîte de l'antenne et la bobine oscillatrice A.M. S61 et S62, il faut que les noyaux se trouvent entièrement dans la bobine, par conséquent il faut tourner l'essieu d'accord entièrement vers la gauche contre la butée. La bobine de la bobine est fixée à l'unité F.M. par deux vis. Poussez les noyaux entièrement dans la bobine et soudez les fils. Ensuite il faut régler les trimmers indiqués sur le tableau de réglage.



Auswechselung Antennen- und Oszillatospule AM

Bei Auswechselung der AM-Antennen- und der Oszillatospule S61 und S62, müssen die Kerne sich ganz in der Spule befinden, die Abstimmachse muss also ganz rechts herum bis zum Anschlag stehen. Die Spulenbuchse wird mittels zwei Schrauben an die FM-abstimmvorrichtung befestigt. Die Kerne ganz in die Spule drücken und die Drähte festlöten. Danach die Trimmer laut der Trimmtafel wieder einstellen.

Sustitución de las bobinas de A.M. de la antena y del oscilador

Al reemplazar la bobina de A.M. de la antena S61 y la del oscilador S62, los núcleos han de encontrarse completamente en la bobina, así con el eje de sintonía girado hacia la izquierda hasta el tope. El buje de bobina es fijado al sintonizador de F.M. por medio de dos tornillos. Apriétense los núcleos enteramente en la bobina y suéldense los hilos. Despues se ha de reajustar los trimmers como indicado en la tabla de ajuste.

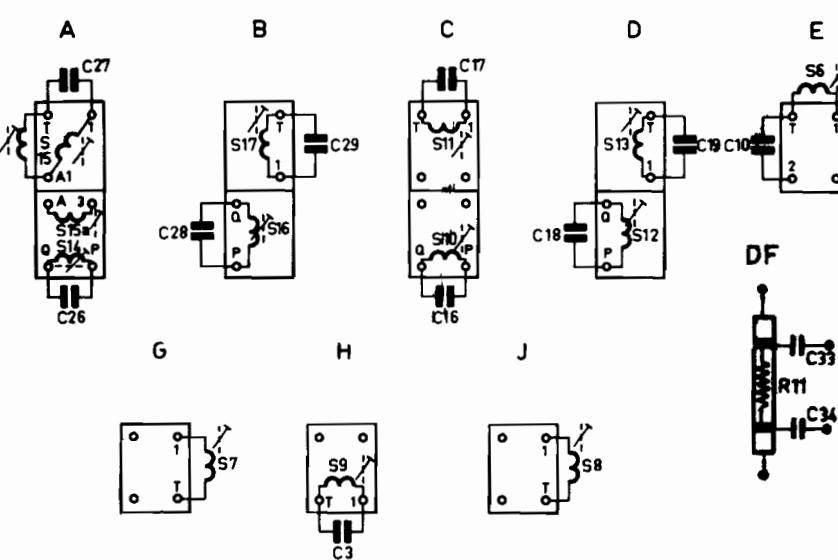

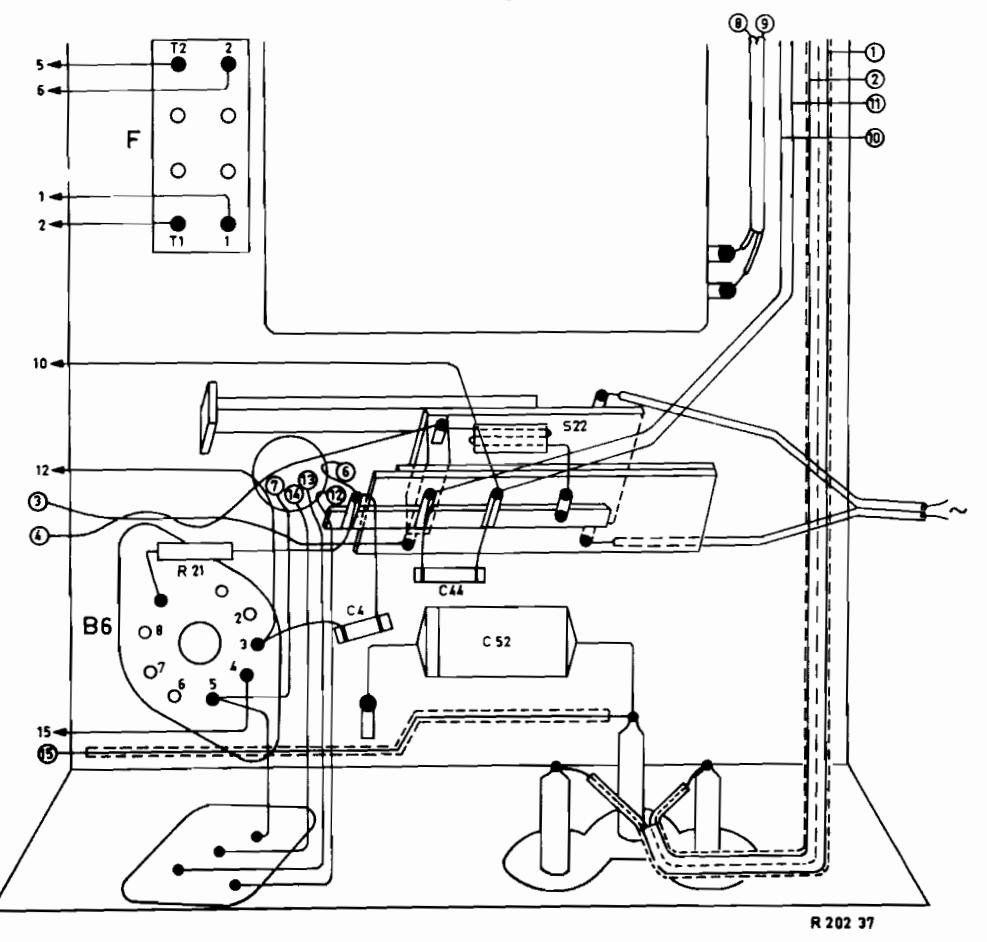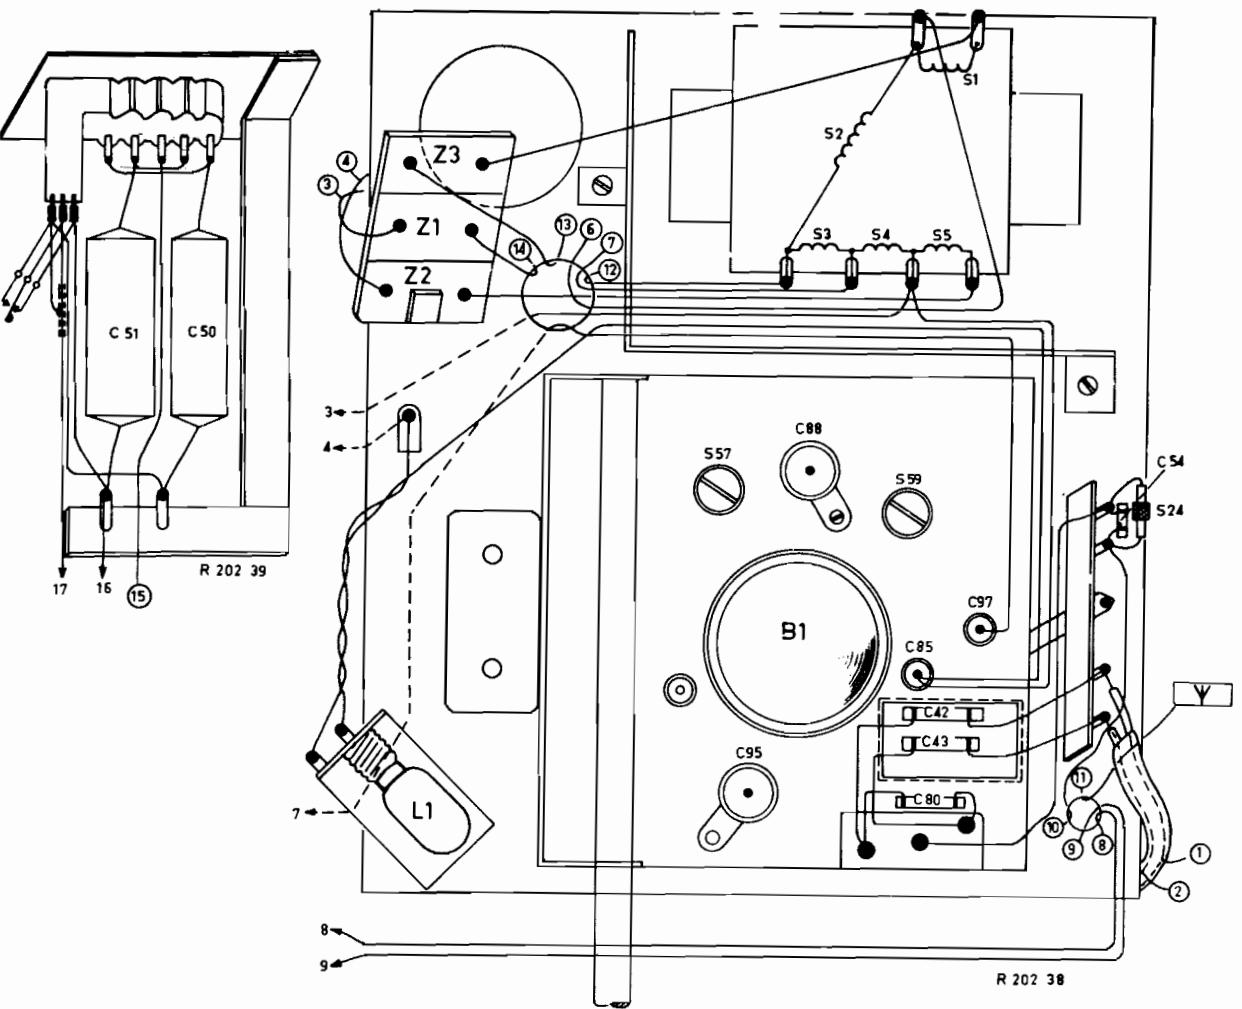

Cabinet	R1	927/K1K	C1/2	AC 8306/100-50	S6	A3 129 48	S10/11)	A3 128 44
Ornamental strip	R6/9	E 001 ▲D/A2K2	C36	909/26,4	C10		S14/15)	N.F.-Bandpass filterpoel (FM)
Knob (1)	R15	E 098 CG/00D19	C40	909/Z10			C26/27)	ZF-Bandfilter (FM)
Knob (1)	R19	E 001 AG/A180E						Filtre de bande M.F.
Front	Z1	974/500	23	974/315	S7	WE 122 20	S12/13)	I.F. band-pass filter:
Ornament strip	Z2	974/2000	24	974/63			C18/19)	ZF-Bandfilter (AM)
Knop (1)							S16/17)	Transformateur M.F.
Knop (1)	C33	E 553 AA/56+24					C28/29)	Transformator de F.I.
Front	C34							Ferroxcube head
Ornament strip	R11							Ferroxcube kraal
Knop (1)								Ferroxcube -Perle
Front								Perle de Ferroxcube
Ornament strip								Loudspeaker transformer
Knop (1)	S1							Luidsprekertransformator
Front	S2							Lautsprechertransformator
Ornament strip	S3							Transf. de haut-parleur
Knop (1)	S4							Transf. de altavoz
Front	S5							

Gehäuse	WE 731 63	Mueble
Front	WE 745 23	Frente
Ziersstreifen	WE 677 80	Pletina de adorno
Knopf (1)	WE 745 25	Botón (1)
Bouton enjoliveuse		
Bouton (1)		
Drucktaste	WE 745 15	Boton poussoir (2, 4)
Push-button (2, 4)	WE 744 94	Cursar (3)
Schieber (3)	WE 744 96	Ressort, derrière (3)
Feder, hinter (3)	WE 648 96	Resorte, detrás (3)
Vier, achter (3)	WE 533 84	Disco de sintonía
Afstemmschijf (5)	WE 744 95	Plaquita detrás frente
Tuning disc (5)	WE 744 95	Plaque derrière front
Plaat achter front	WE 671 42	Panneau arrière
Achterwand	WE 377 85	Plaque à double antenne
Aansluitplaats antenne	WE 399 00	Stecker UKW Antenne
Antennesteeker F.M.		Kontaktecker P.U.
Contrasteker P.U.	WE 398 91	Resort befr. A3 788 91
Voor befr. A3 788 91	WE 647 73	Fiche P.U.
Plug P.U.	978/M5x1	Porte fusible
Zekeringhouder	WE 402 59	Interruptor de red
Netschakelaar		Carrousel de tension
Spanningsumschalter		Unité F.M.
UKW-Einheitsschakelaar		Cadrán
F.M.-eenheid		
Schaal	WE 221 61	

Coffret	WE 731 84	Mueble
Front	WE 745 23	Frente
Bande enjoliveuse	WE 677 80	Pletina de adorno
Bouton (1)	WE 745 25	Botón (1)
Drucktaste	WE 745 15	Boton poussoir (2, 4)
Schieber (3)	WE 744 94	Cursar (3)
Feder, hinter (3)	WE 648 96	Ressort, derrière (3)
Abstimmsscheibe (5)	WE 533 84	Disco de sintonía
Afstemmschijf (5)	WE 744 95	Plaquita detrás frente
Tuning disc (5)	WE 744 95	Plaque derrière front
Plaat achter front	WE 671 42	Panneau arrière
Achterwand	WE 377 85	Plaque à double antenne
Aansluitplaats antenne	WE 399 00	Stecker UKW Antenne
Antennesteeker F.M.		Kontaktecker P.U.
Contrasteker P.U.	WE 398 91	Resort befr. A3 788 91
Voor befr. A3 788 91	WE 647 73	Fiche P.U.
Plug P.U.	978/M5x1	Porte fusible
Zekeringhouder	WE 402 59	Interruptor de red
Mains switch		Carrousel de tension
Voltage adaptor		Unité F.M.
F.M. tuner		Cadrán
Dial	WE 221 61	

I.F. coupling coil	I.F. coupling coil
M.F. koppelingsspule (FM)	M.F. koppelingsspule (FM)
ZF Koppelingsspule (FM)	ZF Koppelingsspule (FM)
Bobine de couplage M.F.	Bobina de acoplado de F.I.
Bobina de acoplado de F.I.	
Aerial coil L.W.	
Antennenspule L.W.	
Antennenspule L.W.	
Bobine d'antenne G.O.	
Bobina de antena O.L.	
Oscillatorkoil L.W.	
Oszillatorkoile L.G.	
Oszillatorkoile L.G.	
Bobine d'oscillateur G.O.	
Bobina de oscilador O.L.	
I.F. wave trap coil	
M.F. blokkeringsspule	
ZF Sperrkästle	
Bobine de circuit bouchon M.F.	
Bobina de trampa de onda F.I.	

I.F. band-pass filter	I.F. band-pass filter
N.F.-Bandfilter (FM)	N.F.-Bandfilter (FM)
Filtre de bande M.F.	Filtre de bande M.F.
Filtro de banda	
I.F. band-pass filter:	
ZF-Bandfilter (AM)	
Transformateur M.F.	
Transformator de F.I.	
Ferroxcube head	
Ferroxcube kraal	
Ferroxcube -Perle	
Perle de Ferroxcube	
Loudspeaker transformer	
Luidsprekertransformator	
Lautsprechertransformator	
Transf. de haut-parleur	
Transf. de altavoz	

To order parts which do not occur in this list consult the Catalogue for Service Spare Parts.

Voor het bestellen van onderdelen, welke niet in bovenstaande lijst vermeld zijn, raadplege men de Catalogus voor Service Onderdelen.

Zur Bestellung nicht in dieser Liste genannter Einzelteile siehe den Katalog für Service Standard Ersatzteile.

Pour les pièces ne figurant pas dans cette liste, consultez le Catalogus pour Pièces de Rechange Standard.

Para las piezas que no figuren en las listas, consultese el Catalogo de Piezas de Recambio Standard.

SERVICE INFORMATION

RADIO

12-4-1962	2127A/69X	Ba 595
-----------	-----------	--------

The following modication has been made in the above apparatuses:
The code number of the mains transformer has been changed to
WE 161 25. Please amend this in your documentation.

In bovengenoemde apparaten is de volgende wijziging aangebracht.
Het codenummer van de nettransformator is gewijzigd in WE 161 25.
Gelieve dit in Uw documentatie te wijzigen.

Dans les appareils susmentionnés la modification suivante a été
apportées.
Le numéro de code du transformateur de réseau a été changé en
WE 161 25. Veuillez corriger cela dans votre documentation.

In den oben angegebenen Apparaten wurde die folgende Änderung
durchgeführt.
Die Kodenummer des Netztransformators ist WE 161 25 geworden.
Bitte, ändern Sie dies in Ihrer Kundendienstanleitung.


En los aparatos arriba indicados se ha introducido la modificación
siguiente.
El número de código del transformador de red ha sido cambiado en
WE 161 25. Sírvanse corregirlo en su Documentación.

CENTRAL SERVICE



Th. Sijm

JGB/PC



SERVICE INFORMATION

RADIO

27.8.1962	2127A/69/79	Ba 617
-----------	-------------	--------

The following modification has been made in the above apparatus :
The code number of C50, C51, C52 has been changed to B1 514 26.
Please amend this in your documentation.

- - - - -

In bovengenoemde apparaten is de volgende wijziging aangebracht :
Het codenummer van C50, C51, C52 is gewijzigd in B1 514 26.
Gelieve dit te wijzigen in Uw documentatie.

- - - - -

Dans les appareils susmentionnés la modification suivante a été
apportée :
Le numéro de code de C50, C51, C52 a été changé en B1 514 26.
Veuillez corriger cela dans votre documentation.

- - - - -

In obengenannten Apparaten wurde die folgende Änderung durchgeführt :
Die Kodenummer von C50, C51, C52 ist B1 514 26 geworden.
Bitte, ändern Sie dies in Ihrer Kundendienstanleitung.

- - - - -

En los aparatos arriba indicados se ha introducido la modificación
siguiente :
El número de código de C50, C51, C52 ha sido cambiado en B1 514 26.
Sírvanse corregirlo en su Documentación.

CENTRAL SERVICE

TH. Sijm

